

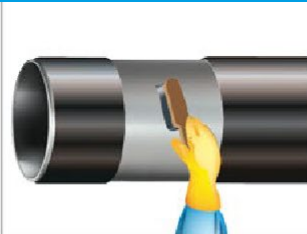
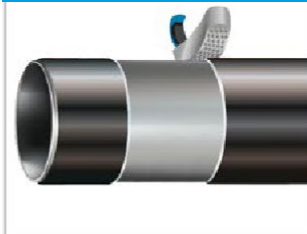

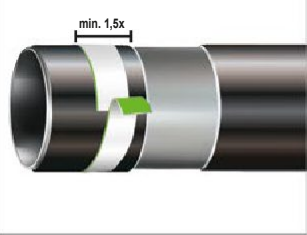
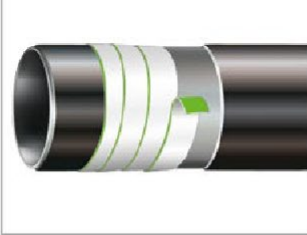
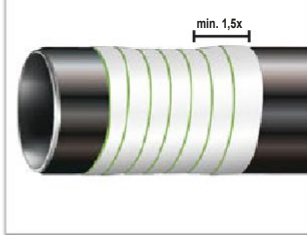
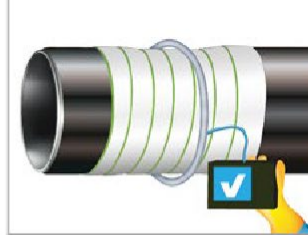




Páska SEALID® All-in-1

Poznámky		<p>Odborně připravte povrch. Ocelový povrch Stupeň čistoty (ISO 8501-1) min. ST2/SA2½ Drsnost (ISO 8503-1) 50-100 µm Nátěr musí být nanesen okamžitě, nejpozději však do 2 hodin po přípravě povrchu. Pro pásky o šířce >50 mm doporučujeme použít navijíčku DENSOMAT® pro snadnější zpracování.</p>	<p>Následující doporučení pro zpracování platí také pro ovinutí trubek po celé jejich délce a pro ohyby trubek. Dodržování norem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimální překrytí ISO 21809-3, typ 12A-2: min. 50% EN 12068, třída C50: min. 67 %. • Charakteristické hodnoty byly stanoveny podle normy na otryskaném povrchu (SA2½). 	<p>Aby se zabránilo zvrásnění obalu v důsledku tepelné roztažnosti nosné fólie, neměl by rozdíl teplot mezi povrchem trubky (před a po zpracování) a rolí pásky překročit +25 °C (+45°F). V případě silného slunečního záření po dobu několika dnů by měl být obal zakryt vhodným materiálem (např. ochrannou rohoží DEPROTEC®-DRM PP) až do zasypání výkopu.</p>
-----------------	---	--	---	---

1. čištění a sušení	2. příprava povrchu	3. přechod na tovární obálku	4. příprava tovární obálky
			
<p>Povrchy, které mají být opatřeny nátěrem (ocelový povrch a přilehlý tovární nátěr), musí být čisté, suché a zbavené prachu a mastnoty. Pokud je přítomna, odstraňte vlhkost a led sušením na propanovém plameni. Před aplikací je třeba odstranit všechny nečistoty ovlivňující přilnavost (např. tuky, oleje, barvy, dočasnou ochranu proti korozi, spojovací prostředky atd.).</p>	<p>Povrch musí být odborně připraven a musí mít stupeň čistoty nejméně ST2/SA2½ (povrch neleštěté). V případě nedoskových povrchů trubek (lité nebo válcované pláště) je nutné použít Vrstvu okují je nutné odstranit otryskáním.</p>	<p>Přechody k sousednímu továrnímu povlaku zkontrolujte pomocí korunkové rašple (úhel sklonu ≤ 30°). Odstraňte brusný prach.</p>	<p>Přiléhající tovární nátěr v minimálně dvojnásobné šířce pásma s hrubou vrstvou. Zdrzněte smirkové plátno v obvodovém směru. Odstraňte prach z broušení a poté jej odborně vyčistěte.</p>

5a. Navíjení (upevňovací pásy)	5b. Winding	5c. Navíjení (konec pásy)	6. zkouška
			
<p>Navíjte pásku zelenou stranou směrem k povrchu trubky a rovnoměrně ji napněte. Napnutí řemene by mělo být zvoleno tak, aby se řemen pohyboval o přibližně 1 % zúžení. Odstraňte oddělovací vrstvu. Páska je připravena k továrnímu pláští tak, že vnější okraj pásy je ve vzdálenosti nejméně 1,5násobku šířky pásy od povrchu ocelové trubky. Začátek pásy musí směřovat ke spodní straně trubky (pozice 8-10 hodin). První navíjení musí být provedeno s úplným překrytím (100 %).</p>	<p>Následně vinutí proveďte ve spirále s výše uvedeným minimálním překrytím.</p>	<p>Konec vinutí je proveden na továrním obalu s vnějším okrajem pásy ve vzdálenosti nejméně od okraje pásy. 1,5násobek šířky pásma k povrchu ocelové trubky. Poslední omotání proveďte s úplným překrytím (100 %) a nechte konec pásy končit na úrovni začátku pásy na opačné straně.</p>	<p>Navíjení pásy musí být vizuálně bez vrásek. Hotový nátěr musí být testován na přítomnost porů pomocí vysokonapěťového testeru. Zkušební napětí 5 kV + 5 kV na mm tloušťky povlaku, max. 25 kV.</p>

Produkt	Pracovní teplota °C (°F)			Max. Teplotní rozdíl mezi povrchem a materiálem °C (°F)	Skladovací teplota °C (°F)
	Materiál	Povrch	Okolí		
Páska SEALID®Tape	+20 až +50 (+68 až +122)	> +5 (+41) a min. +3 (+5,4) nad rosným bodem	-40 až +60 (-40 až +140)	< +25 (< +45)	≤ +40 (≤ +104)
Příprava povrchu	Je třeba dodržovat zvláštní specifikace doporučení pro zpracování.				
Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí	Instalace musí být provedena v souladu s místními a obvyklými ekologickými a bezpečnostními předpisy. Je třeba dodržovat bezpečnostní a ekologické pokyny uvedené na štítech a bezpečnostních listech výrobků. Používejte osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, ochranné rukavice a uzavřený pracovní oděv. Chraňte půdu před kontaminací.				

Další informace:

